


Arbejd sikkert – ved varmt arbejde

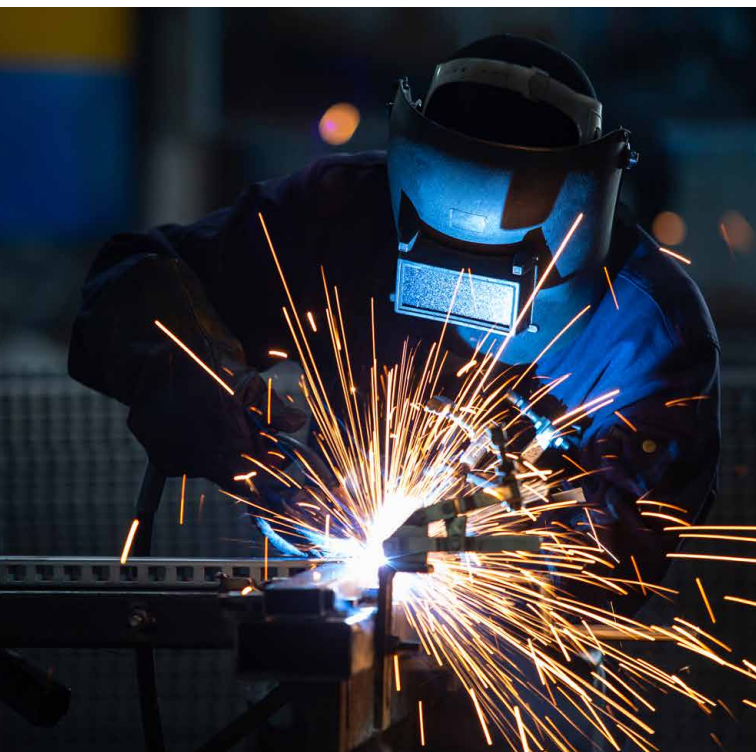

HUSK

Varmt arbejde indebærer risiko for brand. Det dækker alt arbejde med åben ild, gnister og høj varme på skiftende arbejdspladser – fx tagdækning, svejsning, skæring med vinkelsliber eller brug af gasbrænder.

Gælder alle eksterne virksomheder og deres ansatte. Som bygherre forlanger vi, at du altid overholder gældende arbejdsmiljølovgivning.

Identificér varmt arbejde

- Arbejder du op ad bygninger med træ eller andet brændbart materiale?
- Opbevares der brandbare materialer, væsker eller gasser?
- Er der hulrum med brændbart materiale?
- Er der skjulte kabler, ventilationskanaler eller udsugninger tæt på arbejdsstedet?
- Er der gammelt papir, spindelvæv eller lignende, som er let at antænde?

Skal du til at bruge gasbrænder, svejse, slibe eller skære og kan svare ja til blot ét af ovenstående spørgsmål, er der tale om varmt arbejde.

Ukrudtsafbrænding med gasbrænder er også varmt arbejde, hvis det foregår tæt på brændbare områder eller bygningsdele.

Tilladelse til varmt arbejde

- Få en tilladelse til varmt arbejde af din kontaktperson.
- Udfyld aftaleblanketten for varmt arbejde, før arbejdet starter, og følg kravene heri.

Specifikke regler ved varmt arbejde

- Sikr dig, at dit firma har en gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring, som også dækker udførelse af varmt arbejde.
- Afbryd ikke ABA-anlæg, udsugning eller ventilation, uden det er aftalt med din kontaktperson.
- Medbring minimum 2 stk. 6 kg ABC-slukker i en afstand på maksimal 5 meter fra arbejdsstedet.
- Vær opmærksom på, at for hver person, der udfører varmt arbejde på stedet, skal antallet af ABC-slukkere forøges med én.
- Medbring desuden en 9 l trykvandsslukker, hvis du udfører varmt arbejde på tag, som består af brændbare materialer.

Uddannelse og kompetence

Du skal være fyldt 18 år, medmindre arbejdet er en del af din uddannelse, og have et gyldig varmt arbejde-certifikat.

Særligt ved ukrudtsbrænding

- Op ad facader med brændbare materialer skal afstanden mindst være 1,0 m, og du skal være særlig forsigtig i tørre perioder.
- Op ad facader med ikke-brændbare materialer skal afstanden mindst være 0,5 m.
- Hvis forsyningen kræver det, skal du som minimum medbringe 1 stk. 6 kg ABC-slukker og lægge en haveslange eller lignende ud.

Du må under ingen omstændigheder udføre varmt arbejde i eksplosionsområder (ATEX-områder), før forsyningen har gjort området sikkert.

Tekniske hjælpemidler

- Brug kun godkendt og efterset udstyr.
- Sørg for, at der altid er slukningsudstyr ved arbejdsstedet.

Personlige værnemidler

- Brug godkendte sikkerhedssko.
- Anvend øvrigt relevant arbejdstøj, der passer til opgaven og til de omgivelser, du er i.



Læs mere

Reglerne for varmt arbejde er beskrevet i "Brandteknisk Vejledning 10, del 1 og del 2". Her finder du detaljer om god praksis, sikkerhed og gældende lovgivning.



Sikkert arbejde

*Vi stiller krav til dig for at sikre, at du får den nødvendige viden
– både for din egen sikkerhed og for at styrke samarbejdet.*

